

ZBL-R62D 混凝土钢筋检测仪 使用说明书

目 录

本说明书中的约定	IV
第 1 章 概述	1
1.1 简介	1
1.2 主要功能及特点	1
1.3 主要技术指标	1
1.4 注意事项	3
1.4.1 使用说明书	3
1.4.2 工作环境要求:	4
1.4.3 存储环境要求	4
1.4.4 其他要求	4
1.5 仪器的维护及保养	5
1.5.1 电源	5
1.5.2 使用前检查	5
1.5.3 清洁	5
1.6 责任	6
第 2 章 仪器描述	7
2.1 仪器组成	7
2.2 传感器描述	8
第 3 章 快速入门	9

3.1	测试前准备	9
3.1.1	安装电池	9
3.1.2	连接主机传感器	9
3.1.3	开机	9
3.2	测量界面简介	10
3.2.1	参数状态区	10
3.2.2	测量结果显示区	11
3.3	测量步骤	13
3.3.1	复 位	13
3.3.2	确定钢筋位置及钢筋走向	13
3.3.3	测量保护层厚度	15
3.3.4	测量钢筋直径步骤	16
第 4 章	菜单操作	18
4.1	数据编号	18
4.2	预设直径	19
4.3	最小厚度	20
4.4	数据显示	20
4.5	数据传输	21
4.6	数据删除	22
第 5 章	现场测量	24
5.1	钢筋定位和保护层厚度测量	24
5.1.1	一般操作	24
5.1.2	定位钢筋	25

5.1.3	定向钢筋	26
5.1.4	测量保护层厚度	26
5.1.5	存储保护层厚度测量值	27
5.2	密集钢筋测量	28
5.3	最小保护层厚度测量	29
5.4	钢筋直径测量	30
5.5	钢筋测量的一般原则	31

本说明书中的约定

1. 灰色背景、带黑色方框的文字
2. 表示界面上的一个按钮，如：确定钮。
3. 仪器面板上的按键均用【 】表示，如：【存储】键。
4. 白色背景、带黑色方框的文字表示 Windows 软件菜单命令，其中“→”表示菜单级间的分割符，如文件→打开表示文件菜单下的打开菜单项命令。
5. 灰色背景、不带方框的文字表示屏幕上选项或菜单名称。如选择参数设置中的构件选项。
6. 标志👉为需要特别注意的问题。
7. 除了本说明书中介绍的内容之外，用户在使用仪器的过程中，会自动显示一些提示信息，请按提示信息操作。
8. 本说明书中的软件界面及照片仅用作示意，随着软件升级和产品的不断改进可能会发生变化，恕不另行通知。

第 1 章 概述

1.1 简介

ZBL-R620 混凝土钢筋检测仪，是一种便携式无损钢筋测量仪器，能够在混凝土表面测量钢筋位置、钢筋直径和混凝土保护层厚度，测量钢筋分布和钢筋走向。

1.2 主要功能及特点

- 1) 确定钢筋位置及走向；
- 2) 测量钢筋的保护层厚度；
- 3) 测定钢筋直径；
- 4) 存储保护层厚度；
- 5) 显示编号内保护层厚度的统计数据；
- 6) 存储数据传输至计算机。

1.3 主要技术指标

- 1) 保护层厚度测量范围(钢筋直径 $\Phi 6\text{mm} \sim \Phi 50\text{mm}$) :
 - a) 第一量程： 6mm ~ 90mm。
 - b) 第二量程： 10mm ~ 180mm。

不同直径的钢筋的保护层厚度测量范围不同，详见表 1.1 所示。

表 1.1 保护层厚度测量范围 (单位: mm)

项 目		指 标	
混凝土保护层厚度 测量范围 (mm)	第一量程	$\Phi 6 \sim \Phi 8$	6~70
		$\Phi 10 \sim \Phi 18$	9~80
		$\Phi 20 \sim \Phi 28$	10~86
		$\Phi 32 \sim \Phi 50$	16~90
	第二量程	$\Phi 6 \sim \Phi 8$	10~100
		$\Phi 10 \sim \Phi 18$	16~126
		$\Phi 20$	16~126
		$\Phi 22$	19~130
		$\Phi 25$	20~140
		$\Phi 28$	20~150
		$\Phi 32$	28~160
		$\Phi 40$	28~170
$\Phi 50$	28~180		

2) 仪器最大允许误差 (保护层厚度) :

表 1.2 仪器最大允许误差 (保护层厚度) 单位: mm

仪器最大 允许误差 (保护层 厚度) (mm)	第一量程	6~57	± 1
		58~68	± 2
		69~90	± 4
	第二量程	10~77	± 1
		78~118	± 2
		120~180	± 4

3) 直径测量范围

$\phi 6\text{mm} \sim \phi 32\text{mm}$ (详见表 5.2)。

4) 仪器最大允许误差(钢筋直径)

表 1.3 仪器最大允许误差（钢筋直径） 单位：mm

钢筋直径	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
最大误差	+2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	±2	+3 -2	±3	+4 -3	-4

5) 数据存储容量：25000 个测点

6) 电池

6 节 5 号电池。

供电时间约 32 小时。

注意：供电时间在 25℃ 环境温度下使用 5 号南孚碱性（1200mAh）电池时测量结果。如果用户使用其它品种电池或在其它温度环境下使用时，可能与上述时间有差异。

7) 体积重量

仪器体积：190mm × 135mm × 52mm

仪器重量：560g（不带电池）

传感器体积：73mm × 93mm × 35mm

传感器重量：135g

1.4 注意事项

1.4.1 使用说明书

为了更好地使用本检测仪，请您在使用仪器前仔细阅读使用说明书。

1.4.2 工作环境要求:

环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

相对湿度: $<90\% \text{RH}$

不得长时间阳光直射

防腐蚀: 在潮湿、灰尘、腐蚀性气体环境中使用时, 应采取必要的防护措施。

1.4.3 存储环境要求

环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

相对湿度: $<90\% \text{RH}$

不用时请将仪器放在包装箱中, 在通风、阴凉、干燥环境下保存, 不得长时间阳光直射。

若长期不使用, 应定期通电开机检查。

1.4.4 其他要求

1.4.4.1 避免进水。

1.4.4.2 避免磁场

避免在强磁场环境下使用, 如大型电磁铁、变压器附近。


1.4.4.3 防震

在使用及搬运过程中, 应防止剧烈震动和冲击。

1.5 仪器的维护及保养

1.5.1 电源

本仪器采用 6 节 5 号碱性电池进行供电，使用时请注意电量提示，如果电量不足时，则应尽快关机并更换电池，否则可能会造成突然断电导致测试数据丢失甚至损毁系统。

 **注意：安装电池时，注意电池极性，不可装反！必须安装 6 节 5 号电池！否则仪器将无法正常工作！**


1.5.2 使用前检查

使用前请将仪器接好传感器，开机测试，如果电量显示小于 5 小时，请准备一套新电池放入仪器箱，以备随时更换；如果在当前距离显示值位置显示“— — —”，表示仪器自检未通过，请检查传感器是否连接好，信号线是否损坏，接插件是否被异物覆盖或损坏。如以上问题排除后仍未解决问题，请与提供商联系。

1.5.3 清洁

每次使用完仪器后，应对主机、传感器等进行适当清洁，以防止水、泥等进入接插件或仪器，导致仪器的性能下降或损坏。

 **注意：请勿将仪器及配件放入水中或用湿布擦洗！**

 **注意：请勿用有机溶剂擦洗仪器及配件！**

请用干净柔软的干布擦拭主机。

请用干净柔软的毛刷清理插座。

1.6 责任

本仪器为精密检测仪器，当用户有以下行为之一或其它人为破坏时，本公司不承担相关责任。

- (1) 违反上述工作环境要求或存储环境要求。
- (2) 非正常操作。
- (3) 在未经允许的情况下擅自打开机壳,拆卸任何零部件。
- (4) 人为或意外事故造成仪器严重损坏。

第 2 章 仪器描述

2.1 仪器组成

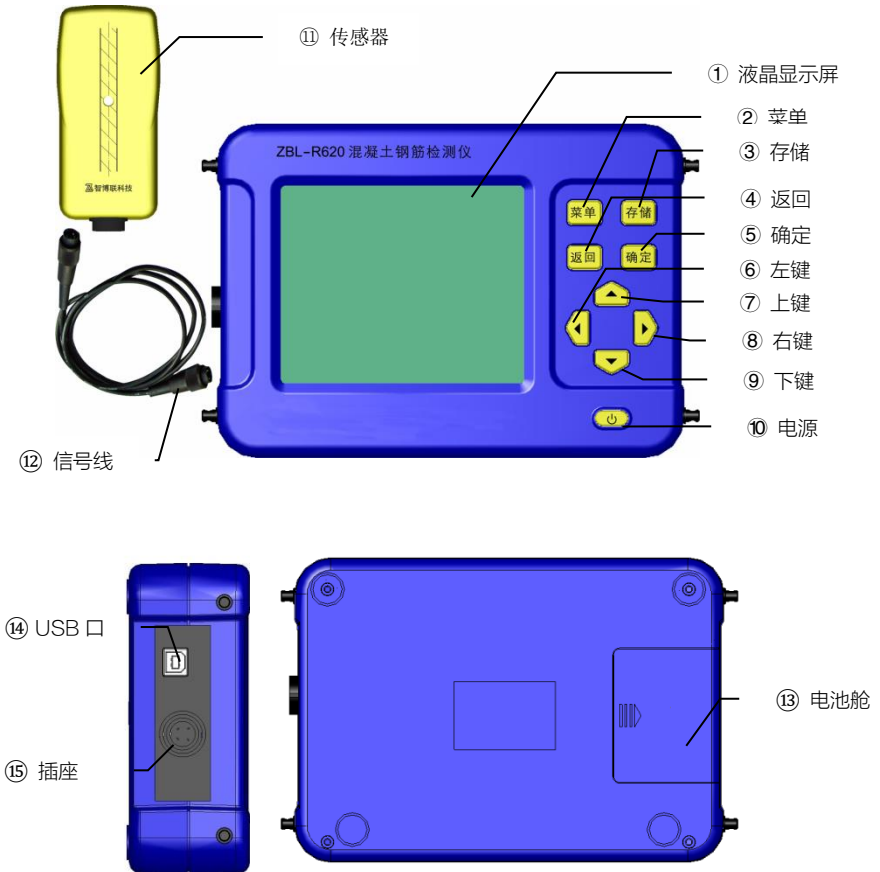


图 2.1 仪器组成

2.2 传感器描述

该传感器采用一体化设计，能够完成一、二两个量程的保护层厚度测量和直径测量功能。ZBL-R620 的两个量程可以用【▶】键切换；按【▲】键进行直径测量。

传感器具有指向性，当传感器轴线与钢筋走向平行时最灵敏，反之，当传感器轴线与钢筋走向垂直时探测信号最弱；所以，在测量钢筋时，应保持传感器轴线与钢筋走向平行，在垂直于钢筋走向的方向移动传感器进行扫描测量。

ZBL-R620 第二量程的使用。一般只有在保护层厚度接近或超过第一量程测量的最大测量范围时才使用，因为在第二量程测量时，并排钢筋分辨能力小于第一量程。

第 3 章 快速入门

3.1 测试前准备

3.1.1 安装电池

打开电池舱上盖，按照电池舱内标示出的极性要求将六节 5 号电池依次装入，盖好舱盖。

3.1.2 连接主机传感器

将信号线一端插头缺口与主机左侧的插座缺口对齐插入，并顺时针旋转锁紧，然后将信号线另一端按同样的方式插入传感器插座并锁紧，仪器连接完成。

注：信号线无方向差别。

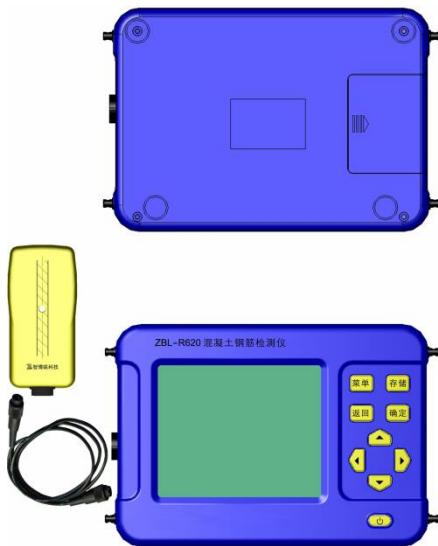



图 3.1 连接示意图

3.1.3 开机

按下【】键，主机上电开始工作。

屏幕显示开机界面，如图 3.2 所示：

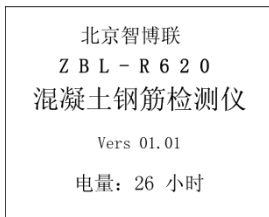


图 3.2 开机界面

显示信息如下：

- 公司名称
- 仪器名称
- 仪器版本号
- 电池剩余电量

当电池剩余电量小于 2 小时，仪器提示需要更换电池。

如果仪器自检正常，约 5 秒钟后，自动进入菜单界面（图 3.3 菜单界面），该界面用来设置测量参数以及进行数据查看、传输和删除操作。具体操作请参照第 4 章。



图 3.3 菜单界面

3.2 测量界面简介

测量界面（图 3.4）分为两个区域，右侧为参数状态区，显示用户设置的测量参数和工作方式。左侧为测量结果显示区，显示当前测量数据。

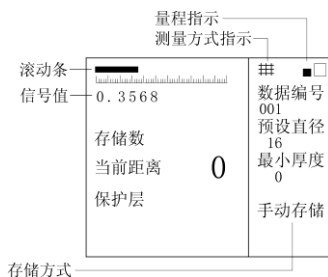


图 3.4 测量界面

3.2.1 参数状态区

1. 量程指示

显示当前使用的量程

【▶】(开/关)键，一、二两个量程切换(测量界面)。

- a) ■□—— 第一量程，用于保护层厚度较小的场合；
- b) □■—— 第二量程，用于保护层厚度较大的场合；

2. 测量方式指示

显示当前使用的测量方式

【▼】(开/关)键，一般测量和密集钢筋测量切换(测量界面切换)。

- ——— 密集钢筋测量方式；
- 空白 ——— 一般测量方式；

- a) 数据编号——显示当前构件编号(在菜单界面设置)；
- b) 预设直径——显示当前预设直径(在菜单界面设置)；
- c) 最小厚度——显示当前预设的最小保护层厚度(菜单界面设置)；
- d) 存储方式——显示当前存储方式(测量界面【◀】切换)。

3.2.2 测量结果显示区

1. 滚动条

提示当前传感器与钢筋的相对距离

- a) 空白 —— 传感器有效感应范围内无钢筋
- b) 增长 —— 传感器在向靠近钢筋的方向移动
- c) 缩短 —— 传感器在向远离钢筋的方向移动

2. 信号值

当前传感器接收到的信号幅度值，信号值越大，传感器离钢

筋越近。

3. 存储数

当前数据编号中已存储的保护层厚度值个数。

4. 当前距离

当前传感器与钢筋相对位置的等效值(单位 mm), 该值越大传感器离钢筋越远, 当等效值超过传感器测量范围时, 该值显示 0, 当前距离的最小值即为保护层厚度值。

5. 保护层

显示自动锁定的混凝土保护层厚度测量值(单位 mm)。

保护层 *** 显示按预设钢筋直径测量的保护层厚度值;

6. 钢筋直径

按【▲】键进行直径及保护层厚度测量(此时不需输入被测钢筋直径);

屏幕显示:

保护层 ▶ *** (实测钢筋直径的保护层厚度值)

钢筋直径 ** (实测的钢筋直径)

7. 存储方式

选择保护层厚度值的存储方式。

【▶】(开/关)键, 自动存储和手动存储间切换(在测量界面

中)。

- a) 手动存储——按存储键存储当前保护层厚度测量值。
- b) 自动存储——仪器自动将保护层厚度测量结果保存在当前数据编号内。

3.3 测量步骤

3.3.1 复位

将传感器拿在空中，远离铁磁体。

- 1) 按下【确定】键（图 3.5 测量界面）；
- 2) 按下【返回】键（图 3.6 菜单界面）。

约 3 秒钟后测试界面屏幕提示当前距

离为“0”（见图 3.7），复位工作完成，进入测量等待状态。

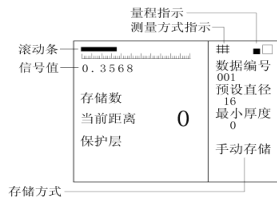


图 3.5 测量界面

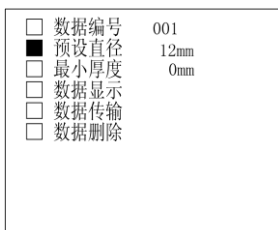


图 3.6 菜单界面

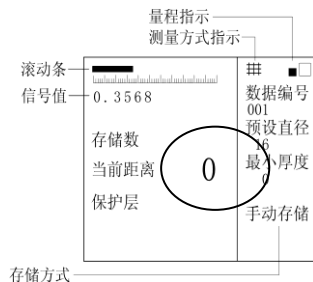


图 3.7 检测界面

3.3.2 确定钢筋位置及钢筋走向

为保证测量数据的准确性，请严格按照以下步骤进行测量：

1. 探明钢筋分布情况

一般应首先定位箍筋(或上层钢筋),然后在两条上层钢筋(或箍筋)中间选定扫描线测量来定位下层钢筋(或主筋)(图 3.8)。

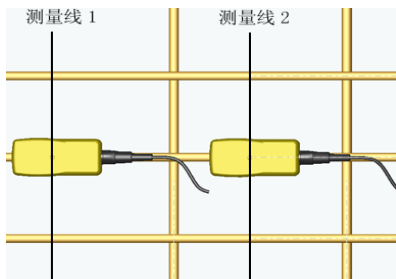


图 3.8 钢筋分布图

 **注意:**

- 1) 在检测过程中应每 10 分钟左右进行一次复位操作。
- 2) 对测量数据有怀疑时,也可复位后再次测量。

测量时请按下列步骤操作,并注意观察以下信息(图 3.9、图 3.10);

- 1) 复位操作,状态(图 3.9(A))

将探头置于被测混凝土表面,沿一个方向匀速移动传感器,滚动条逐渐加长,当前距离值减小(图 3.9(B));


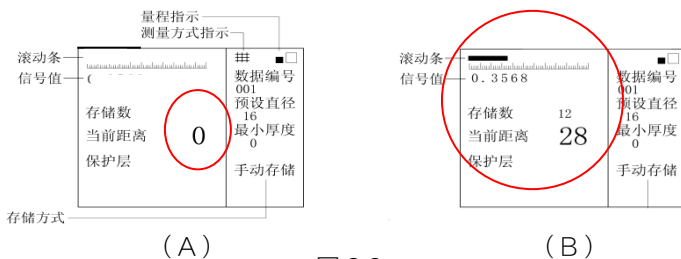


图 3.9

- 2) 探头越过钢筋时自动锁定钢筋保护层厚度值 (图 3.10 (C));
- 3) 探头越过钢筋时蜂鸣器报警, 提示已经找到钢筋, 且传感器已经越过一条钢筋。

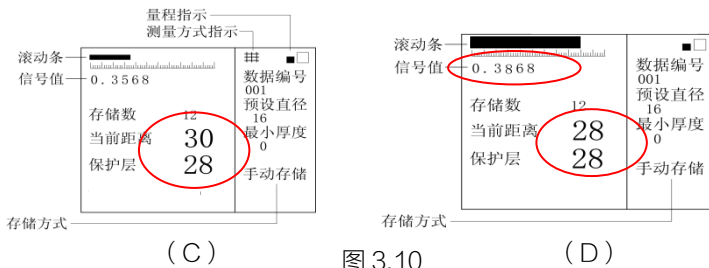

2. 精确判定钢筋位置及走向

- 1) 反方向移动探头, 找到当前距离值最小的位置, 使当前值与保护层厚度值一致, 此时探头位置即为钢筋所在的准确位置 (图 3.10 (D));
- 2) 旋转探头, 使得信号之最大, 此时探头走向即为被测钢筋走向 (图 3.10 (D))。

3.3.3 测量保护层厚度

1. 已知钢筋直径

- 1) 输入设计钢筋直径
- 2) 按上述步骤判定钢筋位置 (3.3.2) (操作前先复位)
- 3) 屏幕显示锁定的保护层厚度值即为当前钢筋的混凝土保

护层厚度

- 4) 手动存储状态下按存储键将当前值混凝土保护层厚度值保存
- 5) 自动存储状态时已经自动将当前混凝土保护层厚度值保存

2. 不知钢筋直径

- 1) 复位 (3.3.1)
- 2) 精确判定钢筋位置
(3.3.2)
- 3) 按【▲】即可测量钢筋

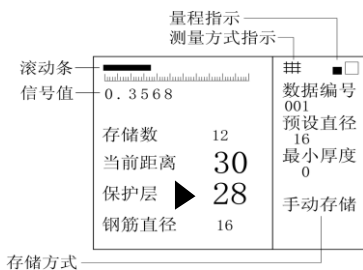


图 3.11

直径及保护层厚度，此时屏幕显示实测的钢筋直径值及锁定的保护层厚度值，保护层前面有▶提示，如图（图 3.11）所示。

3.3.4 测量钢筋直径步骤

- 1) 复位操作
- 2) 精确判定钢筋位置

将传感器放置在被测钢筋的正上方，并与被测钢筋平行；按下【▲】键，屏幕显示**钢筋直径**字样，约 2 秒钟后直径测量结果直接显示在屏幕上；仪器同时测量保护层厚度值，显示在**保护层**显示值位置上，如图（图 3.11）所示。

- 3) 移动传感器，通道报警声提示附近有钢筋存在；

- 4) 反向移动传感器，使得当前距离值与保护层值一致；
- 5) 旋转传感器使得信号值最大；
- 6) 按【▲】键测量出钢筋直径及保护层厚度，此时屏幕显示如图 3.11。

第 4 章 菜单操作

菜单界面用来设置测量参数以及进行数据查看、传输和删除操作。开机界面闪过之后，该界面自动出现；也可以在测量状态下按【菜单】键调出该界面。

菜单操作的统一原则是：

- 1) 【▲、▼】键选择不同的菜单选项；
- 2) 【确定】键进入当前选项；
- 3) 【菜单】键返回菜单选择状态；
- 4) 【返回】键返回测量状态；
- 5) 【◀】开/关键，背光电源切换（在菜单选项有效）。

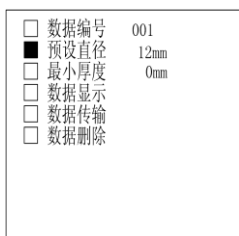


图 4.1 菜单界面

4.1 数据编号

数据编号应与被测构件建立一一对应关系。每个构件保护层厚度测量值可以按照数据编号进行存储。每个数据编号中最多存储 256 个保护层厚度值。

当该菜单项为当前选项时（图 4.2），

- 1) 按【确定】键，数据编号末位数字下出现选择光标。
- 2) 按【▲、▼】键调整该位数字，按【◀、▶】键选择其它数据

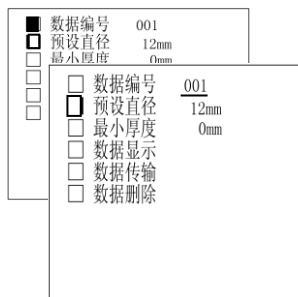


图 4.2 菜单界面

位；该编号调整具有进位和退位功能，最大值为 999。

- 3) 按【菜单】键返回菜单选择状态，继续进行其它菜单操作；
- 4) 按【返回】键返回测量状态。

4.2 预设直径

该参数是测量混凝土保护层厚度最重要的参数，如果该参数与被测钢筋的实际直径有差异，则保护层厚度的测量准确度会有一定误差。请依据被测物设计资料设置该参数；

对于资料不全的旧有建筑，请先测量钢筋直径（参见第 5.4 节），然后依据测量结果设置该参数。

预设直径值为国标 GB1499-1998 中规定的 15 种钢筋直径。

当该菜单项为当前选项时：

- 1) 按【确定】键，此时菜单选择标志消失，在预设直径数字下出现选择光标。
- 2) 按【▲、▼】键调整该参数。设置完成后，如果需要设置其它参数，
- 3) 按【菜单】键返回菜单选择状态，继续进行其它菜单操作；
- 4) 按【返回】键进入测量状态。

4.3 最小厚度

该参数用来检查混凝土保护层厚度是否满足最小设计厚度，具体说明请参照第 5.2 节。在正常保护层厚度测量时，该参数设置为 0。

当该菜单项为最小厚度选项时：

- 1) 按【确定】键，此时菜单选择标志消失，在最小厚度数字下出现选择光标。
- 2) 按【▲、▼】键调整该参数。设置完成后，如果需要设置其它参数，
- 3) 按【菜单】键返回菜单选择状态，继续进行其它菜单操作；
- 4) 按【返回】键返回测量状态。

4.4 数据显示

显示已存储的数据。

当该菜单项为数据显示选项时：

- 1) 按【确定】键，进入数据显示界面（图 4.3）：

左侧为编号列表区，按照

编号存储的先后倒序排列，即：图 4.3 数据显示界面

最后存储的编号最先显示。

右侧为数据显示区，显示当前编号中存储数据的原始测量数据及统计数据，包括：预设直径、数据个数、

编号	数据显示					
005	预设直径	12				
004	数据个数	20				
003	最大(小)值	46(42)				
002	平均值	44				
001		46	45	46	44	45
		43	45	44	46	43
		45	44	44	43	44
		44	46	42	45	46

最大/最小值、平均值。

如果编号中存储的数据个数超过 35 个，则需要翻页查看。

- a) 按【▲、▼】键选择需要查看的数据编号。
 - b) 按【确定】键进入数据查看状态，此时当前编号区中的选择框变为下划线，如 005
 - 按【▲、▼】键翻页查看数据。
 - 按【返回】键返回数据编号选择状态；
- 2) 按【菜单】键返回菜单选择状态（在数据选择状态下）；
 - 3) 按【返回】键返回测量状态（在菜单状态下）。

4.5 数据传输

将已存储的数据传输到计算机。

计算机操作：

- 1) 用 USB 线将本仪器的 USB 口和计算机的 USB 口连接好。
- 2) 运行计算机上的数据传输软件，选择在数据类型中选择钢筋检测数据（R620,R610）。
- 3) 点击传输按钮，提示用户输入文件名。用户可以选择文件存储位置，输入文件名。该文件以文本文件形式存储，后缀名为“TXT”。
- 4) 点击保存按钮，计算机开始准备接收仪器传送的数据。

仪器操作:

- 1) 将 ZBL-R620 仪器菜单选项置于数据传输位置;
- 2) 按仪器【确定】键进入图 4.4 所示机内数据传输界面;
- 3) 再次按【确定】键, 开始进行数据传输, 屏幕显示“正在传输...”。因为数据传输的速度很快, 如果存储的数据不多, 该界面会很快闪过。
- 4) 数据传输完毕, 计算机上的数据传输软件自动调用 Windows 中的记事本程序, 打开传输后的数据文件, 此时, 用户可以查看数据或另存; 本机自动返回菜单界面。



图 4.4

4.6 数据删除

删除已存储的数据 (全部数据)。

当该菜单项为当前选项时:

- 1) 按【确定】键, 进入数据删除界面, 如图 4.5 所示。
- 2) 再按【确定】键, 开始数据删除操作, 屏幕显示“正在删除...”, 约 4 秒钟后删除完成, 自动返回菜单界面;
- 3) 按【菜单】键返回菜单选择状态, 继续进行其它菜单操作;



图 4.5

4) 按【返回】键返回测量状态。

 注意：

该项功能将删除全部数据，如果需要保存数据，请将数据传输至计算机。

第 5 章 现场测量

5.1 钢筋定位和保护层厚度测量

5.1.1 一般操作

1. 参数设置

- 1) 设置预设直径;
- 2) 设置最小厚度为 0;
- 3) 设置数据编号 (可选);
- 4) 将传感器拿在空中不动并远离铁磁体;
- 5) 按【返回】键进入测量界面;
- 6) 约 3 秒钟后当前值显示 0, 复位完成, 进入测量状态

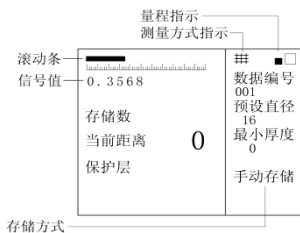



图 5.1 检测界面

2. 系统复位

- 1) 将传感器远离铁磁体置于在空中, 按下【确定】键。

 **注意:** 在当前距离值显示 0 之前不能令传感器接近钢筋!

筋!

- 2) 当前距离值消失, 复位过程开始。
- 3) 约 3 秒钟后, 当前距离值显示 0, 复位操作完成。

在测量过程中应每 10 分钟左右进行一次复位操作。

5.1.2 定位钢筋

一般应首先定位上层钢筋(或箍筋),然后在两条上层钢筋(或箍筋)中间测量来定位下层钢筋(或主筋)。

在混凝土表面沿一个方向匀速移动传感器,注意观察滚动条、当前距离值、保护层值和蜂鸣器声音。通过下列几种方法中的任何一种都可以判定钢筋位置。

1) 蜂鸣器发出鸣叫声。

此时仪器提示传感器越过一条钢筋,然后向相反方向移动传感器,找到当前距离值最小的位置,即是钢筋的准确位置。

2) 信号值由小逐渐变大,然后又变小。

传感器逐渐接近钢筋时,信号值逐渐变大,反之,信号值变小,找到该值最大的位置,即是钢筋的准确位置。

该值是测量保护层厚度的基本依据。因为在保护层厚度变化1mm范围之内时,当前距离值不会发生变化,而信号值是真正实时动态值,它可以反映更微小的变化;所以根据该值可以更精确地确定钢筋位置。

3) 当前距离值由大逐渐变小,然后又变大。

传感器逐渐接近钢筋时,当前距离值逐渐变小,反之,当前距离值变大,找到该值最小的位置,即是钢筋的准确位置。

4) 滚动条逐渐增长,然后又缩短。

传感器逐渐接近钢筋时,滚动条逐渐增长,反之,滚动条逐渐缩短,找到滚动条最长的位置,即是钢筋的准确位置。

5.1.3 定向钢筋

可以采取下列两种方法来
确定钢筋走向：

- 1) 确定钢筋位置后，在
钢筋正上方左右旋转
传感器，当前距离值

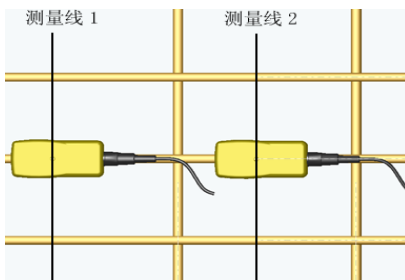


图 5.2 钢筋分布图

及屏幕左上角信号值相应有所变化，当**信号值最大当前
距离值最小时**，此时传感器与钢筋平行，传感器走向即
为混凝土内部被测钢筋的走向。

- 2) 在相互平行的两条测量线上分别测量钢筋位置，两个位
置点的连线即是钢筋走向。如图 5.2 所示。

5.1.4 测量保护层厚度

1. 自动判读

表 5.1 (单位: mm)

被测钢筋位于上层			被测钢筋位于下层		
保护层 厚度	平行钢 筋间距 a1	垂直钢 筋间距 b1	保护层 厚度	平行钢 筋 间距 a2	垂直钢 筋 间距 b2
15	70	80	15	70	90
30	80	100	30	80	110
45	100	120	45	100	130
60	120	140	60	120	150

传感器平行与钢筋走向，并沿与钢筋走向垂直的方向匀速扫过钢筋正上方，仪器发出一声鸣叫，提示传感器越过一条钢筋，此时保护层显示值自动更新为该处的混凝土保护层厚度值。

该方法适用于钢筋间距大于表 5.1 中描述的情况。

2. 手动判读

该方法适用于钢筋间距小于表 5.1 中描述的情况。

当现场环境复杂自动判读困难时，可依据当前距离及信号值的变化情况来判定保护层厚度值：当该值有两个以上连续下降然后又有两个以上连续上升的时候，可以判定该处有一条钢筋，混凝土保护层厚度值即是上述过程中的最小值。例如：当前距离显示值变化如下时即可判定一条钢筋，63-62-61-62-63；保护层厚度值为 61。

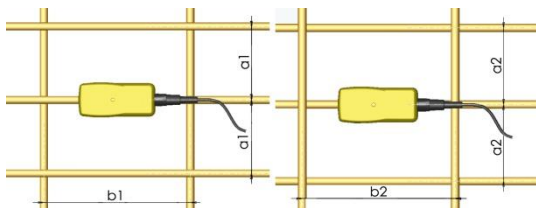


图 5.3

图 5.4

5.1.5 存储保护层厚度测量值

仪器自动测量的保护层厚度值可以按照数据编号分组保存下来。最多可以存储 1000 个数据编号，每个数据编号中最多存储 256 个保护层厚度值。每个编号中同时存储测量时设置的直径预

设值，该直径预设值为第一个保护层厚度值测量时使用的值，如果用户在存储数目大于 0 时改变预设直径值，仪器不予存储。

5.2 密集钢筋测量

在梁类或有些柱类构件中，往往存在钢筋密集排列的情况，有时钢筋净间距在 1.5 倍钢筋直径左右。在这种布筋情况下，扫描过程中保护层厚度值变化很小，一般钢筋测量仪器都很难准确的判定钢筋数目和钢筋位置。

ZBL-R620 针对密集钢筋构件设计了专用测量方式。用户可以针对被测构件的情况选择不同的测量方式：

- 1) 构件中钢筋间距较大，如板类构件，宜采用一般测量方式；
- 2) 构件中钢筋间距较小，如梁类构件，宜采用密集钢筋测量方式。

在图 5.1 所示的测量界面下，按【▼】键，仪器在一般测量方式和密集钢筋测量方式切换。当处于密集钢筋测量方式时，屏幕右上方出现“𠄎”标志；当处于一般测量方式时，屏幕右上方“𠄎”标志消失。

在密集钢筋测量方式下，钢筋定位和保护层厚度的测量、存储方法与 5.1 节相同。

采用密集钢筋测量方式应注意以下几点：

- 1) 扫描速度不应过快，宜小于 10mm/秒。
- 2) 扫描过程一定要保持单向移动传感器，并保证传感器与被测钢筋平行。

- 3) 尽量选择交叉筋间距较大的位置进行测量。
- 4) 在第一次扫描过程完成后，建议在相反方向进行一次验证扫描，以提高可靠性。

 **注意：**

在钢筋净间距小于 1.5 倍钢筋直径，而且保护层厚度大于 2 倍间距的情况下，容易出现最后一根钢筋无法自动判读的情况(该种情况在一般混凝土结构中较少见)。对该种情况一般应采用下述方法进行测量：

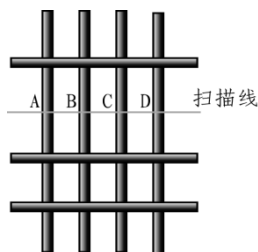


图 5.5

- 1) 定位箍筋（方法见 5.1 节）。
- 2) 在间距较大的箍筋中间，确定一条扫描线。
- 3) 选择一个方向进行扫描测量，并标记钢筋位置。
- 4) 在相反方向进行第二次扫描，并标记钢筋位置。
- 5) 如果两次扫描结果相吻合，测量过程结束。
- 6) 否则重复 3、4 步测量，如果两组测量过程都符合以下特征：第一次扫描可以确定 A、B、C 三根钢筋，相反方向扫描可以确定 D、C、B 三根钢筋。那么基本可以确定该构件有 4 根钢筋。

5.3 最小保护层厚度测量

该功能主要应用于下列场合：

- 1) 模板拆除后检查钢筋是否撑出
- 2) 快速检查保护层厚度是否满足最小设计值

操作步骤

- 1) 设置预设直径值为被测钢筋直径
- 2) 设置需要报警的最小保护层厚度值
- 3) 扫描被测物，当保护层厚度小于设定值蜂鸣器报警。

在该测量方式下，用户可以用较快的速度进行扫描而不用注意屏幕显示。

5.4 钢筋直径测量

首先准确定位钢筋，然后确定钢筋的准确走向，此时将传感器置于被测钢筋正上方，按下【▲】键，屏幕显示**钢筋直径**字样，约等片刻直径测量结果直接显示在屏幕上，同时将测得的保护层厚度值，显示在**保护层**显示值位置上，该值前有一▶标志，以区别于依据预设直径值测量的保护层厚度值。如果保护层厚度小于表 5.2 中相应的最小值，仪器显示“厚度太小”，如果保护层厚度大于表 5.2 中相应的最大值，仪器显示“厚度太大”，此时无法测量钢筋直径。

表 5.2 钢筋直径测试范围

单位: mm

钢筋直径	最小保护层厚度	最大保护层厚度
6	8	58
8	12	62
10	12	66
12	14	68
14	14	68
16	16	72

18	16	72
20	18	74
22	18	74
25	20	76
28	22	76
32	22	80

测量时如遇到保护层厚度太小的情况，建议在传感器底部垫一块有机玻璃（或其它非金属材料）将测量值减去垫块厚度即为实测保护层厚度。

5.5 钢筋测量的一般原则

- 1) 扫描面应比较平整，无较高的突起物。如果表面过于粗糙而无法清理时，可以在扫描面上放置一块薄板，在测量结果中将薄板的厚度减掉。
- 2) 扫描过程中尽量使传感器保持单向匀速移动。
- 3) 扫描方向应垂直于钢筋走向（如图 5.7），否则可能会造成误判（如图 5.6）。

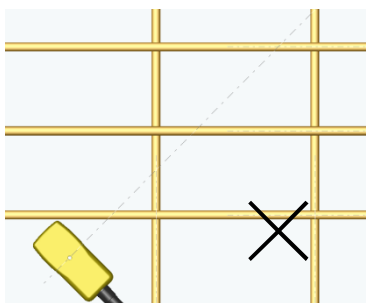


图 5.6

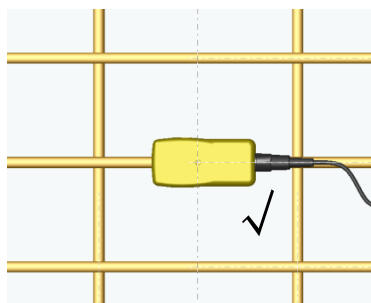


图 5.7

- 4) 对于网状钢筋，一般应首先定位上层钢筋，然后在两条上层钢筋中间测量来定位下层钢筋。

扫描以下二维码可访问我公司官网、关注我公司微信公众号：



公司官网



微信公众平台

电话：010-51290405
传真：010-51290406
网址：<http://www.zbl.cn>
版本：Ver2.0-20161021